RZECZOZNAWCA BARTŁOMIEJ KOSMA
Lista Min. Infrastruktury i Rozwoju RS 001535

ul. Mehoffera 140
03-081 Warszawa
tel. 666-355-601
e-mail: bartlomiejkosma@o2.pl

Bartłomiej Kosma Rzeczoznawca

Opinia numer: 8493/BK/11/2026 z dnia: 2026/11/05

Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma

Zleceniodawca: Alior Leasing Sp. z o.o.
Adres: ul. Łopuszańska 38C, 02-232 Warszawa
Właściciel: Alior Leasing Sp. z o.o.
Adres: Aleja Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów
Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [A] XI-2026

Marka: SETRA — Rok produkcji: 2015
Model: S 519 HD E6 26.0t
Wersja: S 519 HD 71 — Nr rejestracyjny: R9BAGO
Rodzaj pojazdu: Autobus — VIN: WKK41026013117502

Data pierwszej rejestracji	2015/02/06
Data ważności badania technicznego	2027/01/01
Data oględzin	2026/10/28
Miejsce oględzin	ul. Zatorze 1, 02-852 Warszawa
Wskazanie drogomierza	974142 km
Okres eksploatacji pojazdu (15/02/06-26/11/05)	141 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całk.	24350 kg
Rodzaj autobusu	turystyczny 2 drzwiowy 71 osobowy
Liczba miejsc siedzących	71
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	3 / 6x2 / automatyczna
Rozstaw osi przedni / tylny	7140 mm / 1600 mm
Oznaczenie silnika	OM 470 Euro VI
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	12809 ccm / 350kW (476KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	6 / rzędowy
Norma spalin	E6
Długość / Szerokość / Wysokość	14945 mm / 2550 mm / 3770 mm

ZAŁĄCZNIKI

1 Ocena techniczna
2 Dokumentacja fotograficzna

RZECZOZNAWCA BARTŁOMIEJ KOSMA
Lista Min. Infrastruktury i Rozwoju RS 001535

ul. Mehoffera 140
03-081 Warszawa
tel. 666-355-601
e-mail: bartlomiejkosma@o2.pl

Bartłomiej Kosma Rzeczoznawca

OCENA TECHNICZNA nr: 8493/BK/11/2026 z dnia: 2026/11/05

Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma

Zleceniodawca: Alior Leasing Sp. z o.o.
Adres: ul. Łopuszańska 38C, 02-232 Warszawa
Właściciel: Alior Leasing Sp. z o.o.
Adres: Aleja Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów
Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [A] XI-2026

Marka: SETRA — Rok produkcji: 2015
Model: S 519 HD E6 26.0t
Wersja: S 519 HD 71 — Nr rejestracyjny: R9BAGO
Rodzaj pojazdu: Autobus — VIN: WKK41026013117502

Data pierwszej rejestracji	2015/02/06
Data ważności badania technicznego	2027/01/01
Data oględzin	2026/10/28
Miejsce oględzin	ul. Zatorze 1, 02-852 Warszawa
Wskazanie drogomierza	974142 km
Okres eksploatacji pojazdu (15/02/06-26/11/05)	141 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym
Rodzaj autobusu	turystyczny 2 drzwiowy 71 osobowy
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	3 / 6x2 / automatyczna
Oznaczenie silnika	OM 470 Euro VI
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	12809 ccm / 350kW (476KM)

WYPOSAŻENIE (*)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	* ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	18	+ Pasy bezpieczeństwa dla pasażerów
2	* Automat do napojów	19	+ Przetwornica prądu + instalacja 220V
3	+ ECAS - elektroniczne sterowanie zawieszeniem	20	+ Reflektory ksenonowe + spryskiwacze reflektorów
4	* Fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie	21	+ Retarder
5	* Fotele uchylne i rozsuwane	22	+ Skrzynia biegów automatyczna
6	* Immobilizer	23	* Stoliki w oparciach foteli
7	* Kabina sypialna dla kierowcy	24	* System audio-video
8	+ Kamery: cofania i z widokiem na drzwi tylne od wew. str.	25	System nawigacji satelitarnej
9	+ Kierownica wielofunkcyjna obszyta skórą	26	* System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
10	+ Klimatyzacja kierowcy	27	+ Szyba boczna kierowcy podgrzewana i regul. elektr.
11	+ Klimatyzacja przedziału pasażerskiego	28	Szyba przednia ogrzewana
12	Lakier metalizowany	29	+ Szyby boczne podwójne
13	* Lodówka	30	+ Światła p/mgielne przednie
14	+ Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie	31	+ Tachograf elektroniczny
15	+ Mikrofon fotela kierowcy	32	* Tempomat
16	+ Monitory LCD 17" 3 szt.	33	* Toaleta
17	* Ogrzewanie niezależne	34	* Zamek centralny pokryw komór bagażnika

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	CONTINENTAL 295/80 R22.5 154/149M HA3 COACH MS	4,0	93
Przednie prawe:	CONTINENTAL 295/80 R22.5 154/149M HA3 COACH MS	4,0	93
II Osi LZ:	*FALKEN 295/80 R22.5 154/149L SI 011 TL HL	5,0	86
II Osi LW:	*FALKEN 295/80 R22.5 154/149L SI 011 TL HL	5,0	86
II Osi PZ:	*FALKEN 295/80 R22.5 154/149L SI 011 TL HL	5,0	86
II Osi PW:	*FALKEN 295/80 R22.5 154/149L SI 011 TL HL	5,0	86
III Osi lewe:	*PIRELLI 295/80 R22.5 156/149M XL FH 01 COACH	1,0	100
III Osi prawe:	*PIRELLI 295/80 R22.5 156/149M XL FH 01 COACH	1,0	100

STAN TECHNICZNY POJAZDU

NADWOZIE / Zewnętrzne (elementy poszyć, błotniki, drzwi, pokrywy, itp.)

Drzwi pierwsze są obtarte i wgniecione w dolnej części
Obudowa lusterka zewnętrznego z P str. jest zarysowana
Obudowa lusterka zewnętrznego z L str. jest zarysowana
Nakładka przednia boczna z P str. zderzaka przedniego jest obtarta na krawędzi od dołu z P str.
Pokrywa przednia luku na koło zapasowego posiada odpryski lakieru
Poszycie przednie pojazdu posiada odpryski lakieru
Pokrywa luku bagażowego II z L str. jest obtarta i wgnieciona w dolej części (odprysk płata lakieru w tym miejscu o średnicy ok. 3 [cm]
Pokrywa luku kabiny sypialnej dla kierowcy z L str. jest obtarta i wgnieciona w dolej części
Pokrywa boczna chłodnicy z L str. jest obtarta na dolnym tylnym narożu
Pokrywa tylna komory silnika posiadała ślady nieprofesjonalnego lakierowania w postaci spęczeń lakieru w górnej i środkowej części
Zderzak tylny (nakładka z P str.) jest obtarty z P str.
Pokrywa boczna chłodnicy z P str. jest obtarta na dolnym tylnym narożu

NADWOZIE / Wnętrze (deska rozdzielcza, tapicerka, wykładzina podłogowa itp.)

Obudowa plastikowa fotela pilota przy drzwiach przednich posiada ubytek materiału
Obudowa górna deski rozdzielczej posiada punktowy ubytek materiału w środkowej części
Kierownica jest wytarta
Fotele 2 rzędu siedzeń z P str. posiadają zabrudzoną tapicerkę
Fotele 4 rzędu siedzeń z P str. posiadają zabrudzoną tapicerkę
Zagłówek fotela lewego 5 rzędu siedzeń od końca z P str. posiada poprute obszycie
Zagłówek fotela prawego 4 rzędu siedzeń od końca z L str. posiada poprute obszycie
Fotele 3 rzędu siedzeń z P str. od końca posiadają zabrudzoną tapicerkę
Lustro wewnątrz toalety jest pęknięte

SILNIK (nieszczelności, nierównomierna praca itp.)

Nie wnosi się uwag

UKŁAD NAPĘDOWY (sprzęgło, skrzynia biegów itp.)

Nie wnosi się uwag

UKŁAD JEZDNY (ogumienie, układ kierowniczy, układ hamulcowy itp.)

Na wyświetlaczu wskaźników przy uruchomionym silniku pokazywał się komunikat: „Retarder: działanie niezapewnione”. Konieczna weryfikacja błędów warunkach serwisowych

WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE (akumulator, prądnica, oświetlenie itp.)

Włącznik świateł p/mgielnych przednich nie funkcjonuje – brak możliwości zapalenia świateł p/mgielnych przednich
Na wyświetlaczu wskaźników przy uruchomionym silniku pokazywał się komunikat: „Usterka rejestracji

prędkości". Konieczna weryfikacja błędów warunkach serwisowych
Przewodu elektryczne pod panelem sterowania lodówki są niezabezpieczone
Reflektor przedni z P str. posiada punktowo obtarty klosz
Lampa tylna z L str. posiada ubytek materiału klosza – konieczna wymiana

PRÓBA RUCHOWA (tak/nie, uwagi)
Tak, nie wnosi się uwag

INNE (kołpaki, układ wydechowy, szyby itp.)
Szyba czołowa posiada odprysk o średnicy ok. 5 [mm] w dolnej środkowej części
Wkładka zamka luku nad kołem III rzędu z L str. jest uszkodzona (rozwiercona)
Dźwigienka do otwierania luku na koło zapasowe jest pęknięta
Brak wycieraczki górnej szyby czołowej
Siłowniki do podtrzymywania pokrywy tylnej komory silnika nie funkcjonowały – konieczna wymiana

UWAGI
W zewnętrznej bazie danych CEPiK widnieje informacja: „odnotowano, że któryś z odczytów w historii pojazdu jest niższy niż poprzedni – może to wynikać z cofnięcia licznika lub błędnego zapisu".
W zewnętrznej bazie danych CEPiK odczyt stanu licznika z ostatniego badania technicznego jest wyższy niż odczytano podczas oględzin pojazdu (zdj. nr 198)
W kabinie znajdował się przedłużacz prądu, którego wartość nie została uwzględniona w wycenie
W luku bagażowym znajdował się odkurzacz, którego wartość nie została uwzględniona w wycenie
Numer VIN trwale naniesiony na kratownicy jest skorodowany i częściowo nieczytelny

Dokumenty pojazdu (dowód rejestracyjny, karta pojazdu, książka serwisowa)
Podczas oględzin okazano 1 kpl. kluczyków, dowód rejestracyjny

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe (immobilizer, alarm)
Nie stwierdzono niesprawności immobilizera

Grubość powłoki lakierniczej
Pomiar grubości pow. lak. pojazdu wykazał odstępstwa od wartości nominalnych na badanych zewnętrznych elementach nadwozia pojazdu tj.:
Drzwi przednie z P str. 200um-250um, ściana prawa boczna między drzwiami pierwszymi z P str. a drzwiami drugimi z P str. 380um-420um, pokrywy luków z P str. 220um-310um, drzwi drugie z P str. 170um-220um, ściana prawa boczna tylna 580um-650um, ściana lewa boczna (w tylnej części) 300um-320um, ściana lewa boczna (w przedniej części) 250-290um, pokrywy luków z L str. 360um-450um

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 8493/BK/11/2026 z dnia: 2026/11/05

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*) Dane: [A] XI-2026

Marka: SETRA Rok produkcji: 2015

Model: S 519 HD E6 26.0t

Wersja: S 519 HD 71 Nr rejestracyjny: R9BAGO

Rodzaj pojazdu: Autobus



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16



Foto 17



Foto 18



Foto 19



Foto 20



Foto 21



Foto 22



Foto 23



Foto 24



Foto 25

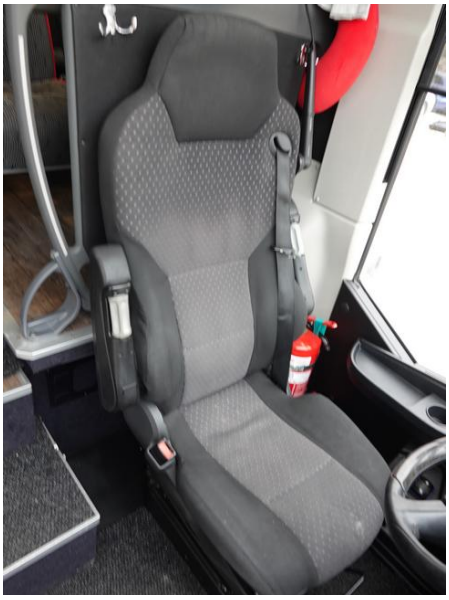


Foto 26



Foto 27



Foto 28



Foto 29



Foto 30



Foto 31



Foto 32



Foto 33

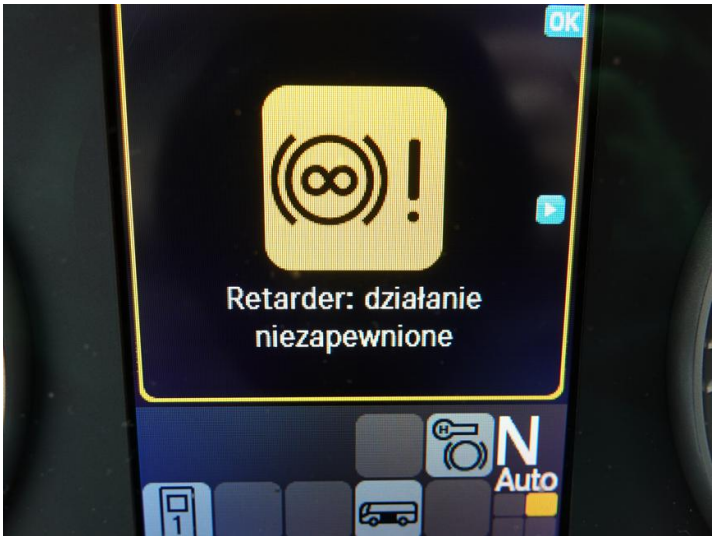


Foto 34



Foto 35



Foto 36



Foto 37



Foto 38



Foto 39



Foto 40



Foto 41



Foto 42



Foto 43



Foto 44



Foto 45



Foto 46



Foto 47



Foto 48



Foto 49



Foto 50

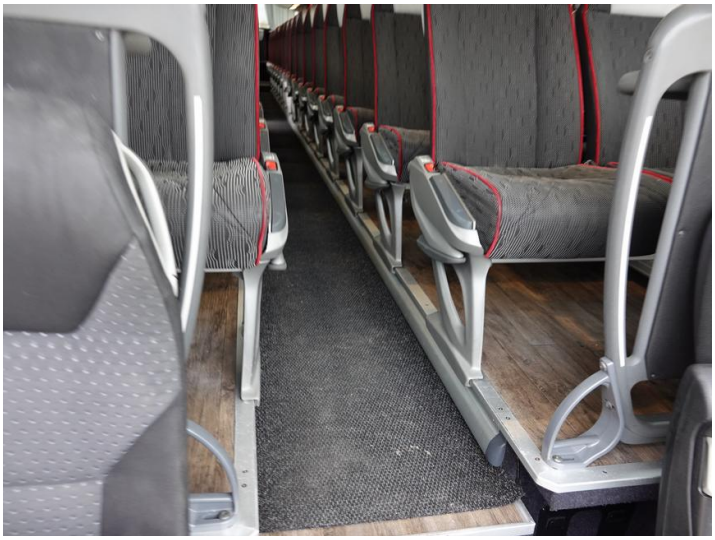


Foto 51



Foto 52



Foto 53



Foto 54



Foto 55



Foto 56



Foto 57



Foto 58



Foto 59



Foto 60



Foto 61



Foto 62



Foto 63



Foto 64

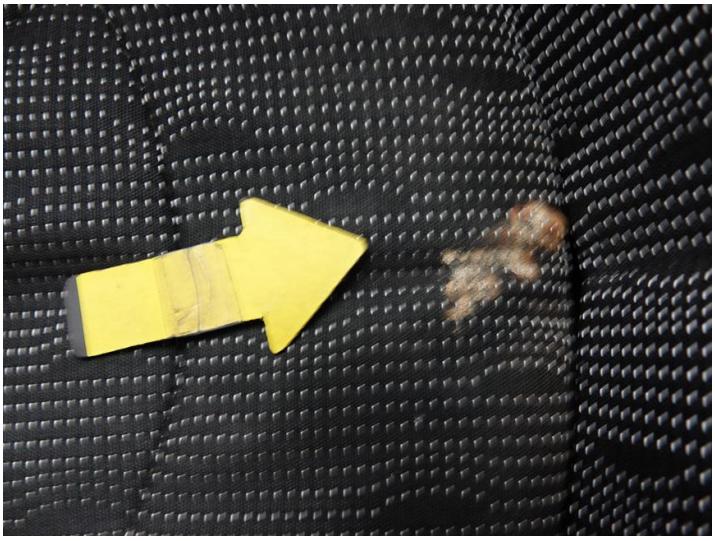


Foto 65



Foto 66



Foto 67



Foto 68



Foto 69



Foto 70



Foto 71



Foto 72



Foto 73



Foto 74



Foto 75



Foto 76

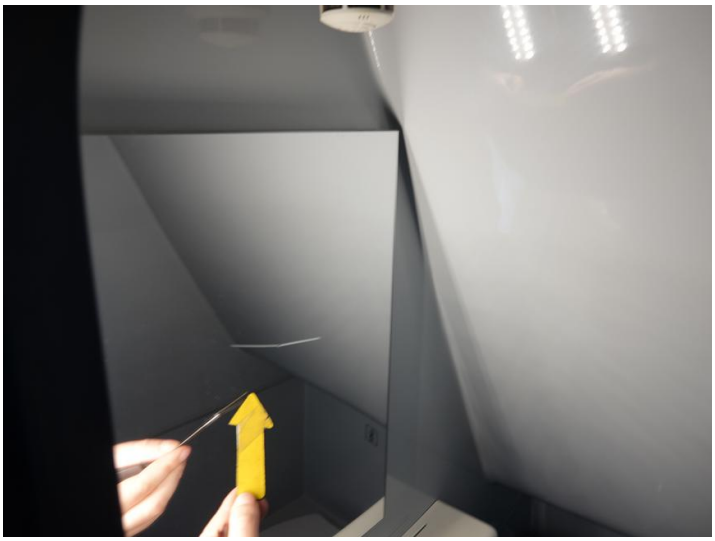


Foto 77



Foto 78



Foto 79



Foto 80



Foto 81



Foto 82



Foto 83



Foto 84

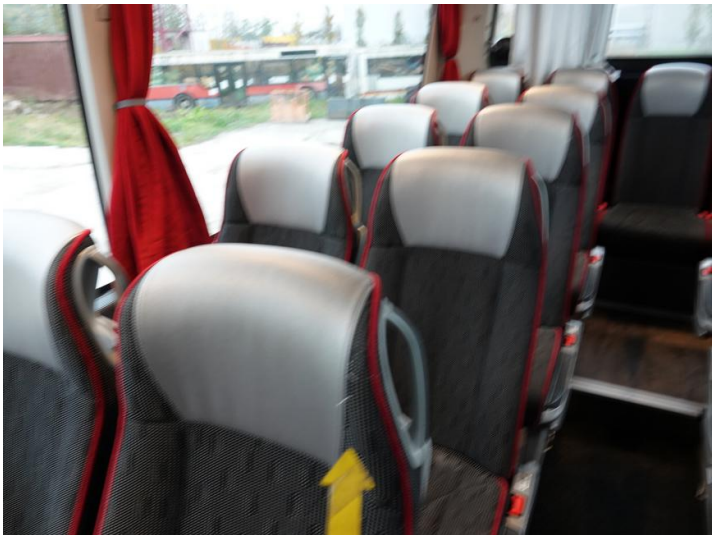


Foto 85



Foto 86



Foto 87



Foto 88



Foto 89



Foto 90



Foto 91



Foto 92



Foto 93



Foto 94



Foto 95



Foto 96



Foto 97



Foto 98



Foto 99



Foto 100



Foto 101



Foto 102



Foto 103



Foto 104



Foto 105



Foto 106



Foto 107



Foto 108



Foto 109



Foto 110



Foto 111



Foto 112



Foto 113



Foto 114



Foto 115



Foto 116



Foto 117



Foto 118



Foto 119



Foto 120

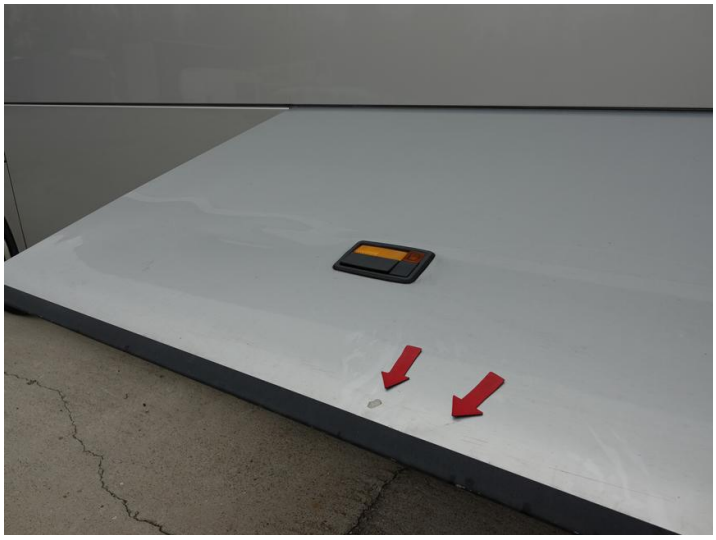


Foto 121

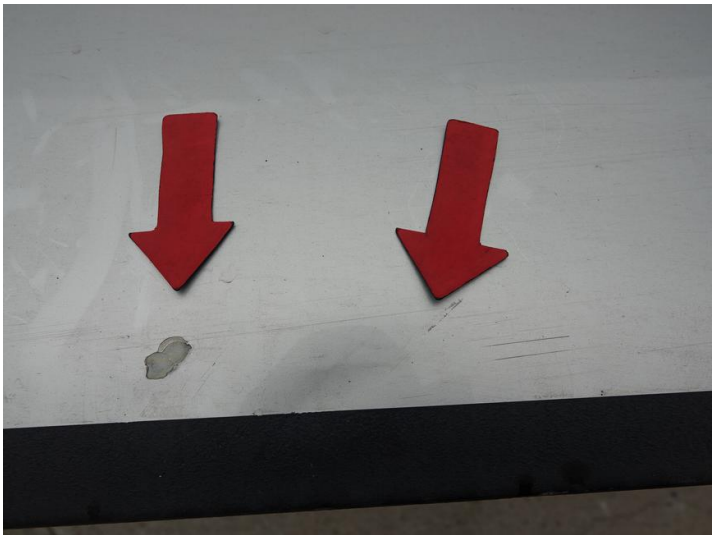


Foto 122

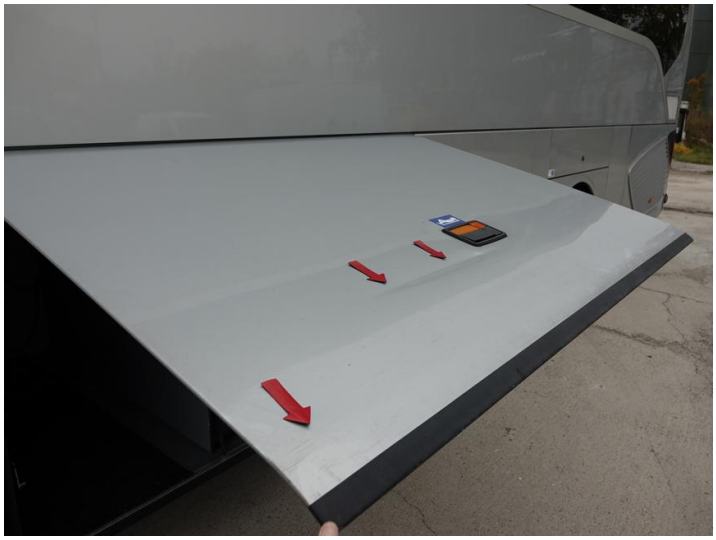


Foto 123

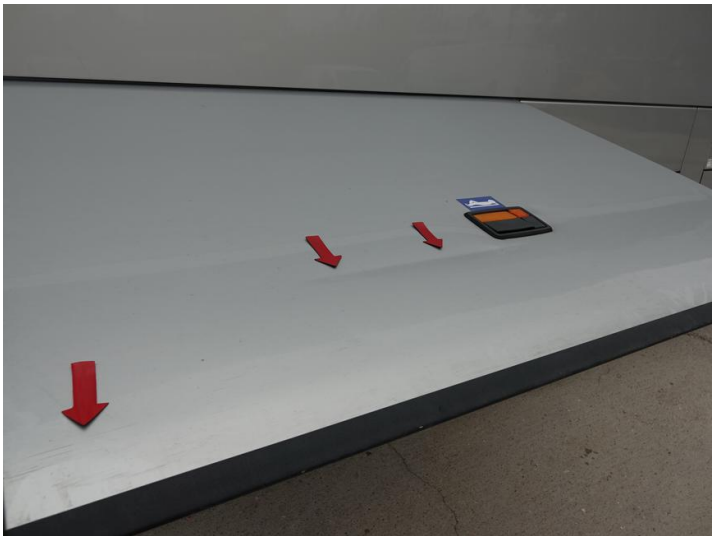


Foto 124

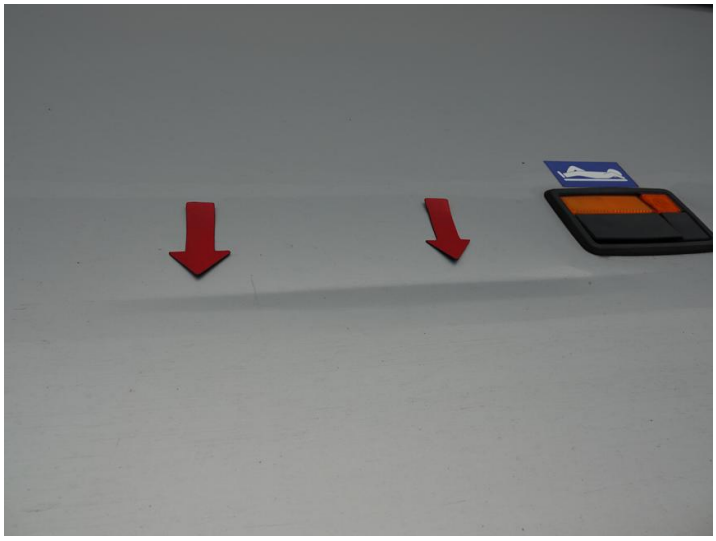


Foto 125



Foto 126



Foto 127



Foto 128



Foto 129



Foto 130



Foto 131



Foto 132



Foto 133



Foto 134



Foto 135



Foto 136



Foto 137



Foto 138



Foto 139



Foto 140



Foto 141



Foto 142



Foto 143



Foto 144



Foto 145



Foto 146



Foto 147



Foto 148



Foto 149



Foto 150



Foto 151



Foto 152



Foto 153



Foto 154



Foto 155



Foto 156



Foto 157



Foto 158



Foto 159



Foto 160



Foto 161



Foto 162



Foto 163



Foto 164



Foto 165



Foto 166



Foto 167



Foto 168



Foto 169



Foto 170



Foto 171



Foto 172



Foto 173



Foto 174



Foto 175



Foto 176



Foto 177



Foto 178



Foto 179



Foto 180



Foto 181



Foto 182



Foto 183



Foto 184



Foto 185



Foto 186



Foto 187



Foto 188



Foto 189



Foto 190



Foto 191



Foto 192



Foto 193



Foto 194



Foto 195



Foto 196



Foto 197

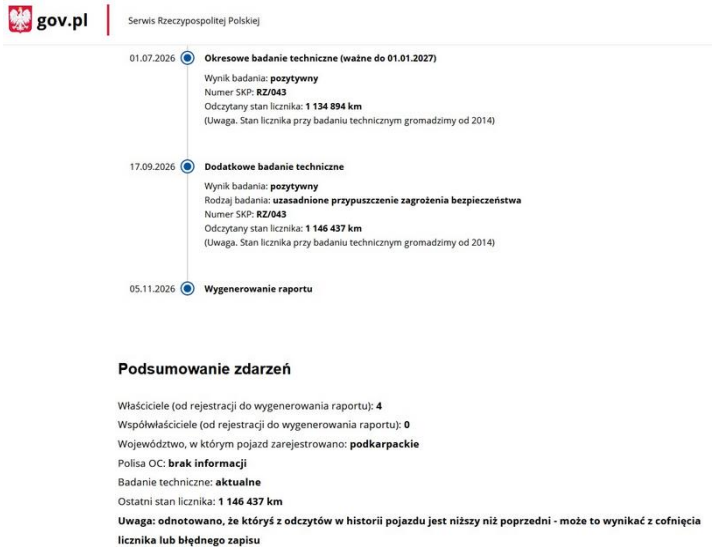


Foto 198



Foto 199



Foto 200